
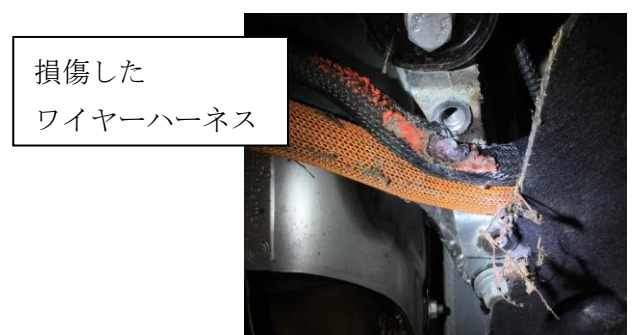
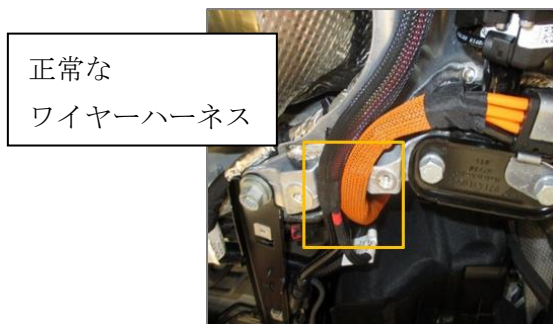


改善箇所説明図

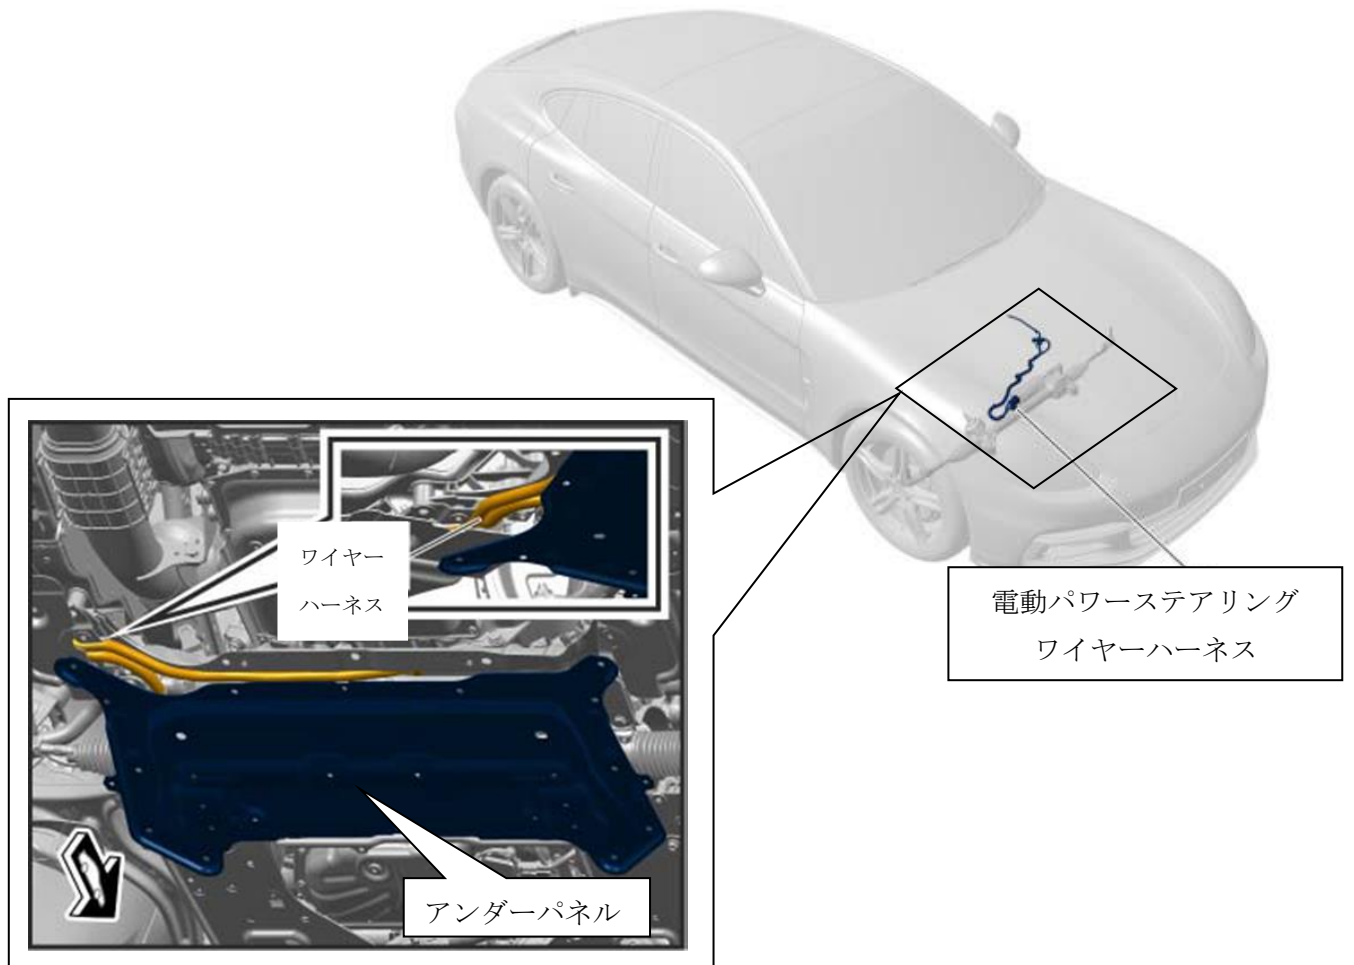

基準不適合発生箇所

電動パワーステアリングのワイヤーハーネスにおいて、アンダーパネルの取付方法が不適切なため、クロスメンバと当該アンダーパネルの間に挟まっているものがある。そのため、当該ワイヤーハーネスの被覆が損傷し、短絡が発生することにより、電動パワーステアリングが機能しなくなり、最悪の場合、始動用バッテリーが消耗してエンジンが始動しなくなる、または火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、アンダーパネルを取り外し、電動パワーステアリングのワイヤーハーネスを点検し、被覆に損傷がある場合には新品に交換して、アンダーパネルを正しく取り付ける。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の中央上側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は点検・交換部品き換え箇所を示す