
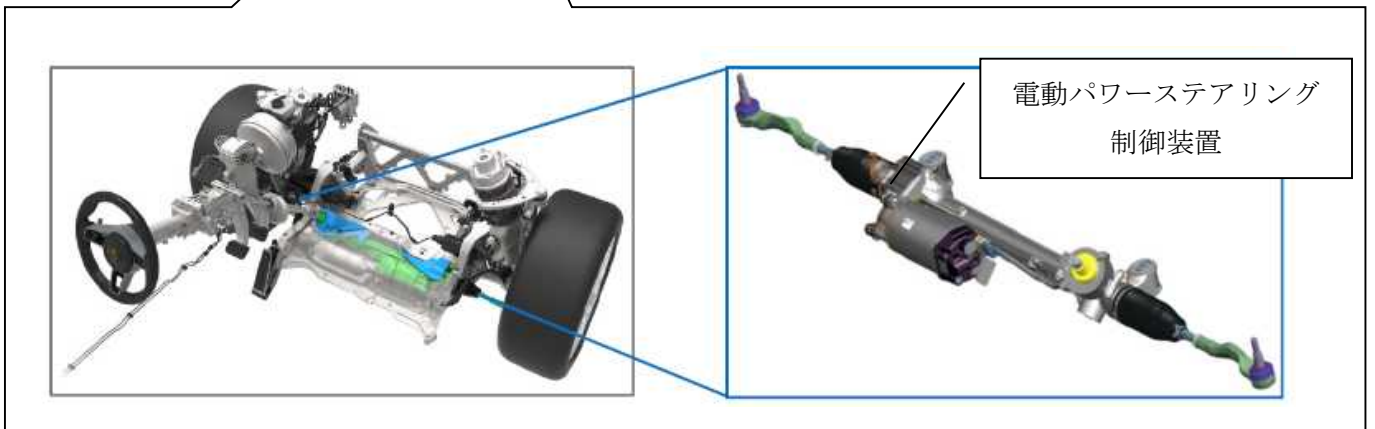


## 改善箇所説明図

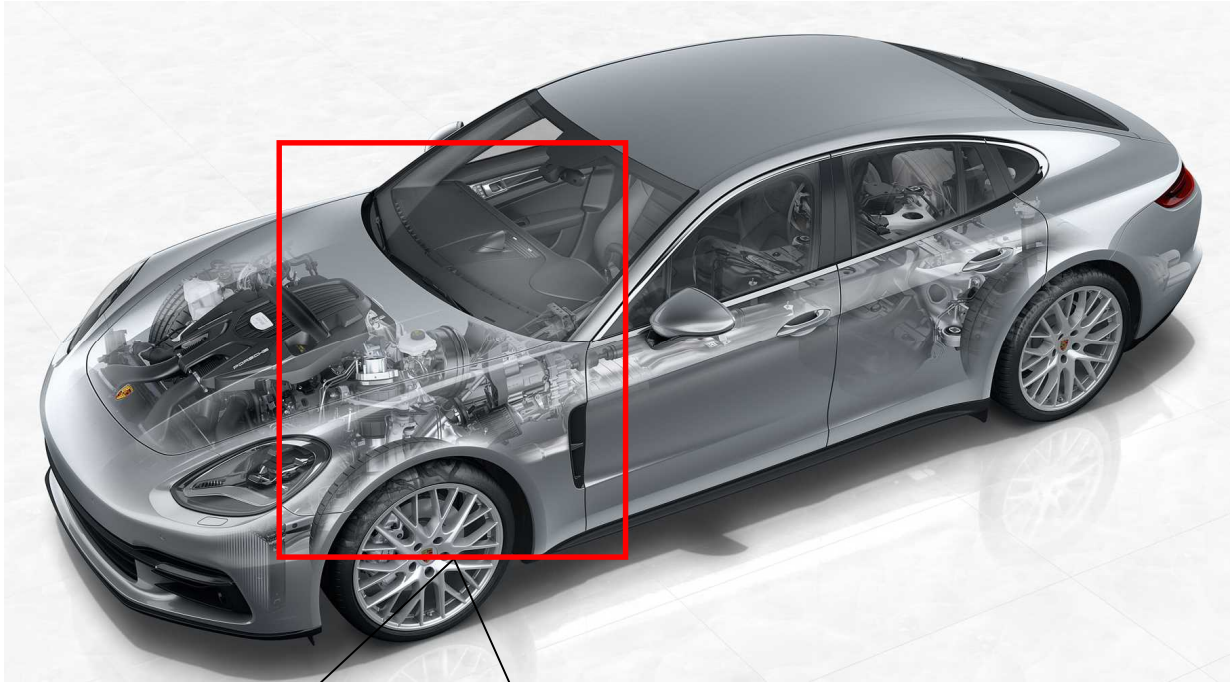

### 基準不適合発生箇所

電動パワーステアリング制御装置において、プログラムが不適切なため、運転中に操舵補助力が失われることがある。そのため、操舵力が増大するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、電動パワーステアリング制御装置の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。

注： □はプログラムの書き換え箇所を示す